


B-2-14 滚珠丝杠的安装方法

以下是作为安装配例的1轴工作的简易构造图。

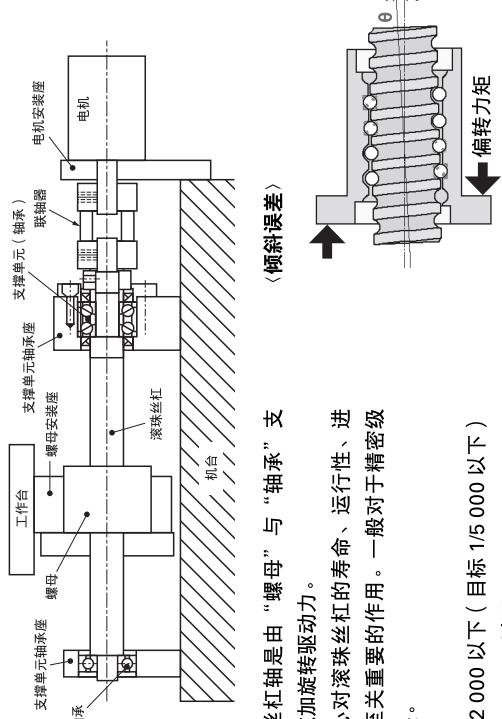

滚珠丝杠的丝杠轴是由“螺母”与“轴承”支撑，由“电机”施加旋转驱动力。
严格调整偏心对滚珠丝杠的寿命、运行性、进给精度等都起着至关重要的作用。一般对于精密级推荐以下安装误差。


倾斜误差：1/2 000 以下（目标1/5 000 以下）
偏心误差：0.020mm 以下

安装误差对滚珠丝杠的影响：

- (1) 影响耐久性
→ 导致早期磨损或者早期剥落
- (2) 影响摩擦力矩
→ 导致摩擦力矩值增大或变动增大
- (3) 影响进给精度
→ 导致运行精度降低


B-2-14.1 面向机床的高精度安装方法

以下以1轴工作台为例进行安装。

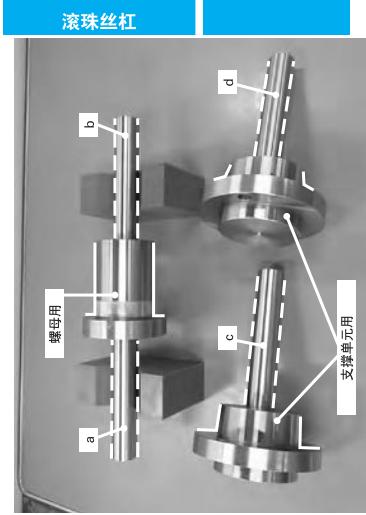

安装整体图

以下以1轴工作台为例对安装方法进行说明。
此次分为面向机床的高精度安装方法与面向一般产业机械的安装方法。

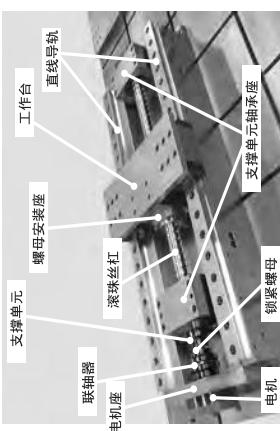

II 安装作业

1. 螺母座的调心


1-1 连接螺母安装座和工作台后，将工作台倒置到高精度平台上，将测试棒安装到螺母安装座内，并将螺栓锁紧。

将磁力表架安装到工作台背面（以工作台的背面为测量基准），移动磁力表架，测量测试棒的两点顶点，确认“垂直方向的倾斜”。
倾斜超过推荐值时，需调整螺母安装座的安装面。





2. 支撑单元座的调心
将支撑单元座安装到工作台上，以工作台为基准，将调心作业已结束的工作台安装到已装好直线导轨的基台上。
(直线导轨的安装方法请参照A67、CAT.No.9008。)

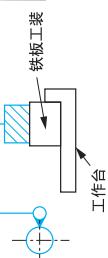


2-1 将支撑单元测试棒安装到轴承座内。
将磁力表架放置到工作台上，以工作台为基准前后移动，测量电机侧的轴承座用测试棒的 2 点，确认“垂直方向的倾斜”。倾斜超过推荐值时，需调整轴承座与基台之间的安装面。
然后，对反电机侧也进行同样操作。

2-2 将支撑单元测试棒与千分表进行连接。


将支撑单元测试棒与千分表进行连接。
将千分表用测试棒与支撑单元测试棒连接，将支撑单元测试棒与千分表连接。

2-3 将磁力表架固定在 L 型工装上后放置在导轨上。
将磁力表架固定在 L 型工装上后放置在导轨上表面上，测量螺母用测试棒的顶点与电机侧轴承座测试棒的顶点，确认“垂直方向的偏心”。倾斜超过推荐值时，需调整轴承座的安装面。
然后，对反电机侧也进行上述同样操作。

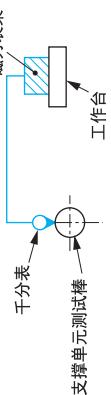


2-4 将千分表的磁力表架固定在 L 型铁板工装上。
将千分表的磁力表架固定在 L 型铁板工装上，以导轨的上表面和侧表面为基准，将铁板工装贴近导轨侧面的同时移动，测量螺母用测试棒与电机侧轴承座用测试棒的侧部，确定“水平方向的偏心”。
倾斜超过推荐值时，需将螺栓稍微旋松后，调整轴承座的安装情况。
然后，对反电机侧也进行上述同样操作。

**2-4 将千分表的磁力表架固定在 L 型铁板工装上，以导轨的上表面和侧表面为基准，将铁板工装贴近导轨侧面的同时移动，测量螺母用测试棒与电机侧轴承座用测试棒的侧部，确定“水平方向的偏心”。
倾斜超过推荐值时，需将螺栓稍微旋松后，调整轴承座的安装情况。**

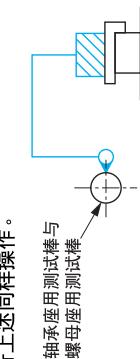



3. 安装滚珠丝杠

3. 安装滚珠丝杠
将所有的测试棒拆下，将螺母外径面及螺母座内径等配合面擦拭干净，安装滚珠丝杠。
为了防止在安装过程中由于金属之间的接触产生伤痕，需要在接触部位涂上润滑油。同时，安装时注意不要将滚珠丝杠掉落或撞伤等。
如需拆下轴承座时，请使用定位销，设定好原有位置。

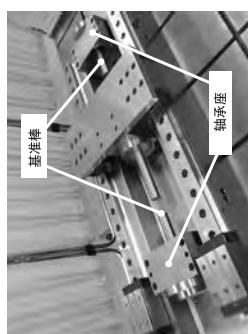

4. 安装支撑单元
将丝杠轴通过轴承座，将支撑单元安装在丝杠轴端，将电机侧的支撑单元固定在轴承座内，将锁紧螺母拧上但不要拧死。
然后，反电机侧也进行上述同样操作。

5. 调整丝杠轴端跳动、锁紧螺母
将千分表调到丝杠轴轴端的顶点，旋转丝杠轴，测量轴端（联轴器联接部）外径跳动。一边调整轴端外径的跳动，一边将锁紧螺母按规定力矩锁死。
然后，对反电机侧也进行上述同样操作。

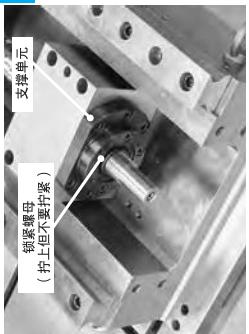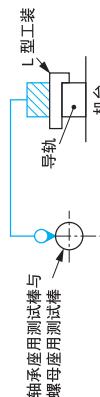



9. 安装电机

将丝杠轴端插入到联轴器后，安装电机。
将联轴器的螺栓拧紧，联接轴与电机轴。




6. 填充润滑脂

对于出厂未封入润滑油脂的滚珠丝杠，请将表面的防锈油擦拭干净后，一边旋转丝杠轴，一边通过注油孔将螺母注满润滑脂。
对于出厂已封入润滑油脂的滚珠丝杠，请直接使用，无需再填充润滑脂。

7. 确认滚珠丝杠运行性能
为了确认滚珠丝杠是否达到精度要求，需要对滚珠丝杠的运行性能进行确认。使用力矩扳手对丝杠轴螺纹部进行全程摩擦力矩测量，同时通过手感检测确认有无异常。


8. 调整电机座的偏心

8-1 安装好电机座后，将带千分表的磁力表架固定在滚珠丝杠的轴端面上，调整测针与电机座的端面接触，旋转丝杠轴，测出电机座的“垂直向倾斜”。如果倾斜误差过大，要调整电机座的安装面。

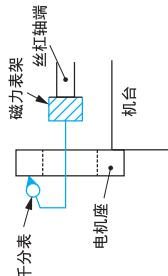

8-2

将带千分表的磁力表架固定在滚珠丝杠轴端面上，调整测针与电机座的端面接触，旋转丝杠轴，测量电机座内平面的跳动，确认“偏心”值。
如果偏心超过推荐值时，需调整电机座的安装位置。

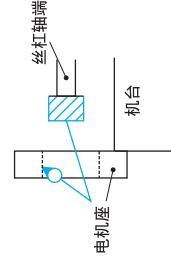


B-2-14.2 面向一般产业机械的安装方法


此方法是依靠直线导轨的安装精度调整滚珠丝杠精度，螺母与工作台的调心是通过螺母座的位置来实现。使用这种方法时，螺母座的内径与螺母外径之间不需要配合，因此不需要使用测试棒，可以减少滚珠丝杠安装的成本。

3. 安装支撑单元

将丝杠轴通过轴承座，将支撑单元安装在丝杠轴端，将支撑单元的固定螺栓锁紧。将锁紧螺母拧上但不要拧紧。然后，反电机侧也进行上述同样操作。

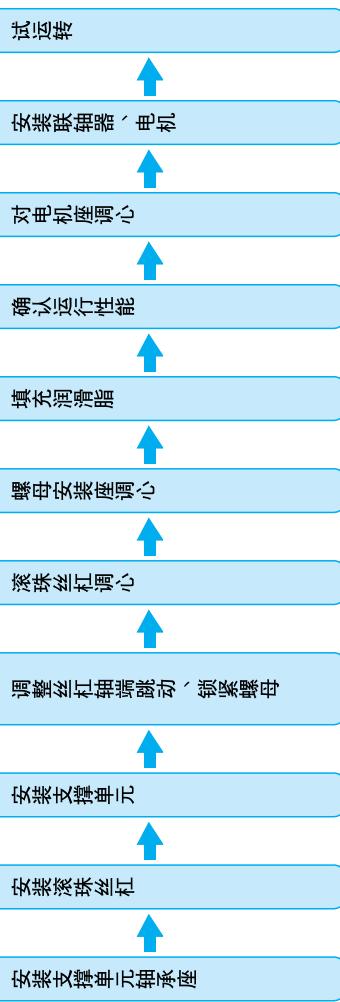

以下以 1 轴工作台为例说明安装方法

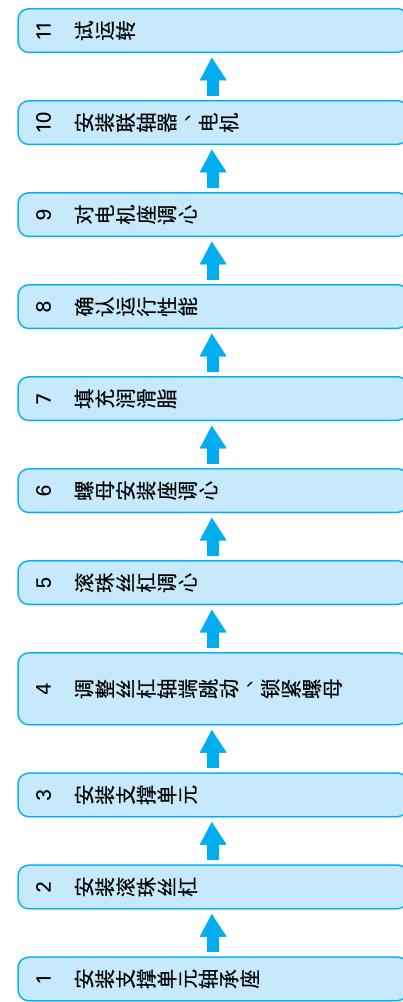

安装作业

1. 安装支撑单元轴承座

将直线导轨安装到机台上。
(安装方法请参照 A67、CAT.No.9008。)

将轴承座放置到安装位置。将螺栓拧上但不要拧紧。
V型块

1. 安装支撑单元轴承座
2. 安装滚珠丝杠
3. 安装支撑单元
4. 调整丝杠轴端跳动、锁紧螺母
5. 滚珠丝杠调心
6. 螺母安装座调心
7. 填充润滑脂
8. 确认运行性能
9. 对电机座调心
10. 安装联轴器、电机
11. 试运转



滚珠丝杠




5-1 5. 滚珠丝杠调心

以直线导轨的滑块为基准，将带有千分表的磁力表架放置在滑块上，测量电机侧与反电机侧的轴承座附近的丝杠轴顶点，确认“垂直方向倾斜”。


倾斜超过推荐值时，需调整轴承座与机台间的安装面。




将带有千分表的磁力表架固定在 L 型工装上，将 L 型工装紧贴滑块、测量电机侧与反电机侧各自轴承座附近的丝杠轴侧面，确认“水平方向倾斜”。
倾斜误差超过推荐值时，需调整轴承座的安装情况。
调整结束后，将电机侧与反电机侧的轴承座固定。

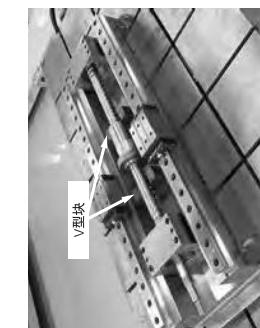

2. 安装滚珠丝杠
将螺母外径及螺母座内径等配合面擦拭干净，安装滚珠丝杠。
为了防止在安装过程中由于金属之间的接触产生伤痕，需要在接触部位涂上润滑油。
同时，安装时为防止将滚珠丝杠意外掉落或撞伤，请使用 V 型块支撑操作。

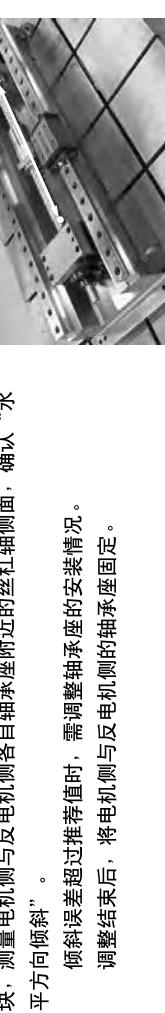

5-2

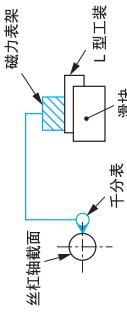

- 6. 安装螺母座**
- 6-1** 将丝杠螺母安装座固定在机台上，但不要将螺栓拧紧。将机台基准面靠滑块同时将螺栓拧紧。
因为螺母的自重会引起丝杠轴的弯曲变形，为了消除这种影响，需将螺母移动至靠近电机的固定侧。



- 6-2** 移动工作台到螺母侧，将螺母与螺母座固定。
将固定工作台与螺母座的螺栓拧松后再次固定。
将螺母安装座与螺母固定的螺栓拧松后再次固定。




9. 对电机座调心

9-1



安装好电机座后，将带千分表的磁力表架固定在滚珠丝杠的轴端面上，调整测针与电机座的端面接触，旋转丝杠轴，测出电机座的“垂直方向倾斜”。

倾斜超过推荐值时，需对电机座的安装面进行调整。

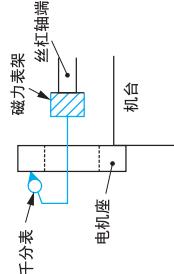**9-2**


将带千分表的磁力表架固定在滚珠丝杠轴端面上，调整测针与电机座的端面接触，旋转丝杠轴，测量电机座内径面的跳动，确定“偏心”。

偏心超过推荐值时，需调整电机座的安装情况。

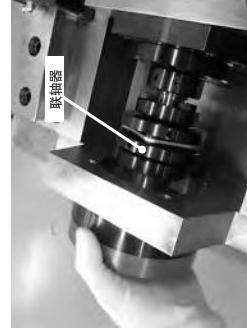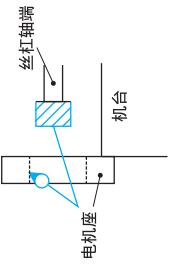

10. 安装电机座

将丝杠轴端插入到联轴器后，安装电机。
将联轴器的螺栓拧紧，联接轴端与电机轴。

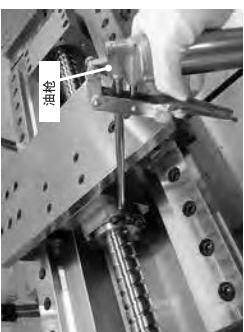

8. 运行性能确认

为了确认滚珠丝杠是否达到精度要求，需要对滚珠丝杠的运行性能进行确认。使用力矩扳手对丝杠轴螺纹部进行全行程摩擦力矩测量，同时通过手感检测确认摩擦力矩有无增大等异常现象。

11. 试运转

最初以低速试运转，确认有无异常振动与噪音。然后以中速运转，最后以高速运转，并进行同样的确认。
然后，连续运转 2 小时，进行试运转的同时确认滚珠丝杠有无异常。
试运转时，填充到螺母内的多余润滑脂会排出到螺母外，需擦拭干净。

